

펌웨어 릴리즈 노트

모델명 : SL-C1860FW

날짜:

2016년 11월 1일

*** 먼저, 프린터의 펌웨어 버전을 확인 후 해당 버전에 맞는 펌웨어로 업데이트하세요. (F/W 호환안됨 주의)**

버전	유형	변경내용
V4.00.02.12 (2014-5-8)	문제점 수정	USB 를 통한 Scan to PC 문제점 수정
V4.00.02.17 (2014-8-7)	기능 추가	Samsung Cloud Print 기능 적용
V4.00.02.20 (2014-8-23)	문제점 수정	키패드 이슈 수정
V4.00.02.23 (2014-11-17)	문제점 수정	미사용 네트워크 포트(TCP 22) 삭제
	기능 추가	구글 클라우드 프린트 2.0 기능 적용
	문제점 수정	러시아 써머타임 이슈 수정
	문제점 수정	히브리어 폰트 표시 안되는 문제 수정
V4.00.02.28 (2015-3-5)	문제점 수정	Mac 10.10 에서 SMB 스캔 이슈 수정
		구글 클라우드 프린트에서 인쇄 및 등록해지 안됨 수정
		네트워크로 드라이버 설치시 PC로 스캔보내기 안됨 수정
		자동원고급지장치(ADF)에 용지 추가/제거시 홈화면 깜빡임 수정
		네트워크 연결시 다중 스캔 ID 생성되는 문제 수정
V4.00.02.29 (2015-5-7)	기능 추가	포스트스크립트 적용
V4.00.02.30 (2015-6-29)	문제점 수정	LCD 화면에서 컬러보정 안되는 문제 수정
V4.00.02.34 (2015-10-1)	기능 추가	Configuration Report 에 QR Code 추가
		PCL5, PCL6 에 신규 폰트 적용
		삼성 클라우드 프린트의 토너 잔량 및 간단 설치 적용
	문제점 수정	메모리 초기화할 때 자동 컬러 보정값 저장
		자동원고급지부에서 PC 로 스캔 실행시, 취소되는 문제 수정

V4.00.02.50 (2016-6-13)	문제점 수정	신규 CIS 모듈 지원
V4.00.04.06 (2016-11-1)	문제점 수정	펌웨어 업데이트 후 주소록 삭제되는 문제 수정
		펌웨어 업데이트 후 일부 설정값이 초기화 되는 문제 수정 (기기 설정, 네트워크 설정, 시스템/네트워크 보안 등)
		WEP' AP 선택시, WPA 패스워드 입력창 표시되는 문제수정
		평판 스캔 취소 후 ADF 스캔시 간헐적 이미지/텍스트 빠짐
	기능 추가	Printer ON 적용

※ 주의사항

- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.
- 펌웨어 업데이트 중에 프린터를 작동시키지 마세요. (인쇄 실행하지 마세요.)


펌웨어 업데이트 방법

펌웨어 버전이 V4.00.02.50 이하인 경우, V4.00.02.50(최종) 으로 업데이트하세요.


펌웨어 버전이 V4.00.03.02 이상인 경우, V4.00.03.02 이상 버전의 펌웨어 사용하세요.

네트워크로 연결된 프린터의 펌웨어 업데이트방법

1. 인터넷 주소 창에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.

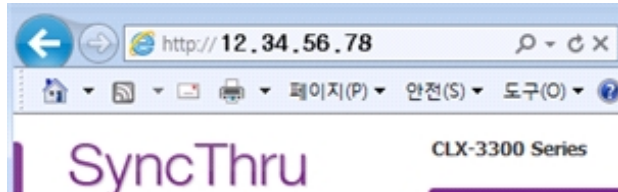

2. 우측 상단의 '로그인' 클릭 후 관리자 계정으로 로그인합니다.
(출하시 기본 설정값 ID : admin PW: sec00000 ← 숫자)
3. '관리'→'업그레이드 마법사' 실행 후 '찾아보기' 클릭하여 펌웨어 폴더를 선택합니다.

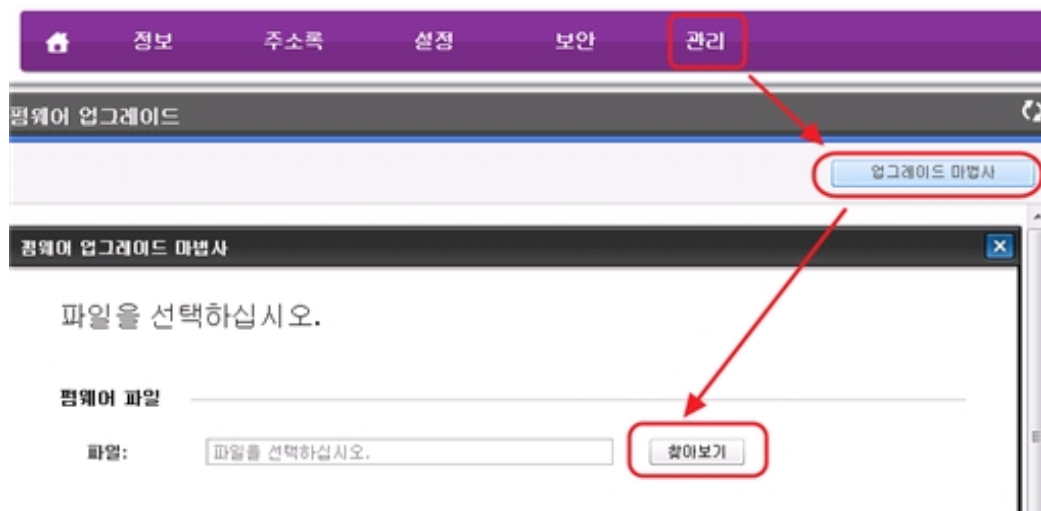

4. 화면 안내에 따라 업데이트를 진행합니다.
5. 업데이트가 완료되면 프린터가 자동으로 재부팅됩니다.