

펌웨어 릴리즈 노트



모델명 : CLX-3300,3302,3303,3304,3305,3305W,3307W

날짜:

2016년 6월 10일

버전	유형	변경내용
V3.00.02.10 (2014-9-4)	문제점 수정	Window7 USB 인식불량 개선
V3.00.02.17 (2014-12-24)	문제점 수정	iOS8 환경에서 JPEG 파일 인쇄시 재부팅되는 문제 수정
		USB 케이블로 연결된 PC 에서 인쇄 안되는 문제 수정
V3.00.02.20 (2016-5-16)	기능 추가	삼성 클라우드 프린트 기능 적용
	문제점 수정	구글 클라우드 프린트에서 간헐적 인쇄, 등록해지 안됨 수정

※ 주의사항

- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.
- 펌웨어 업데이트 중에 프린터를 작동시키지 마세요. (인쇄 실행하지 마세요.)

펌웨어 업데이트 방법

1. 프린터와 컴퓨터의 전원을 켜고 USB 케이블 연결 상태를 확인합니다.
2. 연결된 프린터의 현재 펌웨어 버전을 확인합니다.

현재 버전이 V3.xx.01.xx 인 경우,

아래와 같이 패치파일을 실행 후 3번 순서대로 펌웨어 업데이트를 진행합니다.

2-1) 패치파일 (CLX3305FW_Upgrade_Patch.exe) 을 실행합니다.


프린터 조작부에 연두색 LED 가 켜질 때까지 기다리세요. (약 2분 정도)

* 참고 (패치파일 실행 후 LED 반응)


- 2.1) 빨간색 LED 가 약 30초 정도 깜빡입니다.
- 2.2) 연두색 LED 가 약 30초 정도 켜져 있습니다.
- 2.3) 빨간색 LED 가 약 1분 정도 깜빡입니다.
- 2.4) 프린터가 재부팅 후 연두색 LED가 켜지면, 다음 순서대로 진행하세요.

현재 버전이 V3.xx.02.xx 인 경우, 아래 순서대로 펌웨어 업데이트를 진행하세요.

3. SWUPGRADE_ON.prn 파일을 드래그하여 usblast2.exe 파일 위에 올려놓습니다.
이때, 프린터에는 아무런 반응이 없습니다. 다음 단계를 진행하세요.

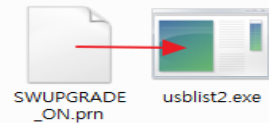


4. 펌웨어 파일(*.hd)을 드래그하여 usblast2.exe에 올려 놓으면 업데이트가 시작됩니다.



5. 업데이트가 완료되면 프린터는 자동으로 재부팅됩니다.

네트워크로 연결된 프린터

1. 인터넷 주소 창에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.
2. 우측 상단의 '로그인' 클릭 후 관리자 계정으로 로그인합니다.
(출하시 기본 설정값 ID : admin PW: sec00000 ← 숫자)
3. '관리'→'업그레이드 마법사' 실행 후 '찾아보기' 클릭하여 펌웨어 폴더를 선택합니다.

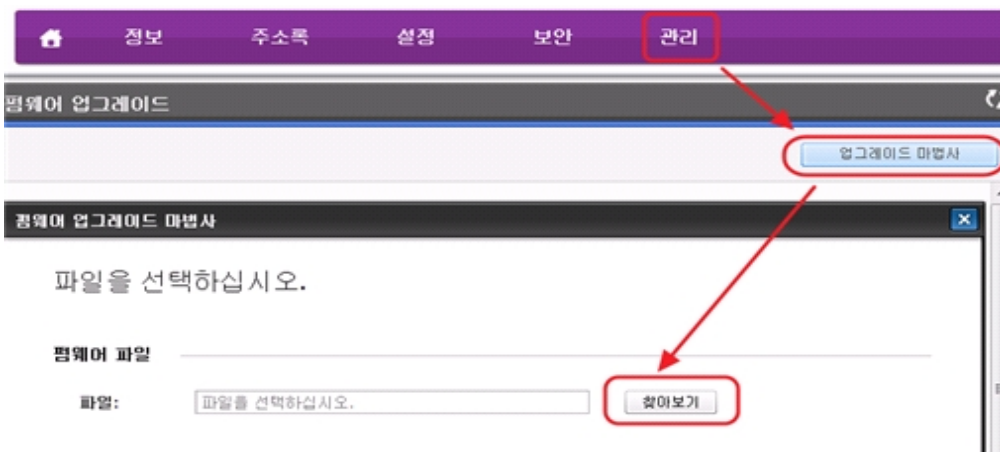

4. 화면 안내에 따라 업데이트를 진행합니다.
5. 업데이트가 완료되면 프린터가 자동으로 재부팅됩니다.